



Rapport d'Incident Environnemental

EG MAN 0001 RIE Document No.
EG MAN RIE 001 01 000002

Date de l'évènement :
13 Dec 2018 05:30 AM


Déclaré le :
13 Dec 2018 05:30 AM

Déclaré par :
ETV

Site ou Chantier :
ETV

Score
0/0.0 - 0.00%

Audit

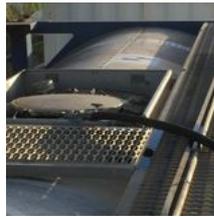Question	Response	Details
Classification de l'évènement :	Majeur	
Conséquence(s) Environnementale(s) :	Pollution des Eaux de surface, Pollution du Sol	
Nature de l'évènement :	Mauvaise Pratique	
L'auteur de la Mauvaise Pratique ?	Opérateur circulant sur site, opération de maintenance non encadrée.	
Description de l'évènement (Quoi ? Où ? Comment ?)	Un opérateur de maintenance a effectué une opération sur le pré-chauffeur (changement d'une pompe) situé sur le site ETV au niveau des cuve d'huile et de Gasoil. Cette opération a nécessité qu'il quitte le site et qu'il revienne. C'est en revenant sur site que l'opérateur a remarqué une importante fuite d'huile au sol entre le stock tampon et les isotanks.	
Photos (au minimum 2 photos)		
    		
Appendix 1	Appendix 2	Appendix 3
Appendix 4	Appendix 5	
Cause(s) Immédiate(s) :	Le tuyau a été manipulé accidentellement, ce qui a provoqué sa chute de la cuve et entraîné un déversement.	
Cause(s) Fondamentale(s) :	<p>La conception du réseau de transfert d'huile n'est pas adapté car non matérialisé ni sécurisé (le réseau est flexible)</p> <p>Les intervenants extérieurs n'ont pas été surveillé par le personnel ETV.</p> <p>le transfert d'huile n'a pas fait l'objet d'une surveillance à intervalle régulière (15 min)</p>	
Mesure(s) Corrective(s) Immédiate(s) :	<p>Pompage et ramassage de l'huile en excès, mise en place de terre de diatomée en périphérie et au centre de la zone polluée. Une excavation des terres souillées a été effectuée pour envoi en traitement (terre souillées par hydrocarbure) sur une installation autorisée (Socadis). Ces terres souillées par hydrocarbure ont été conditionnées en bac étanche avec liner pour envois.</p> <p>L'ensemble de la zone a été traitée, l'isotank a été déplacé afin de traiter le sol pollué situé en dessous.</p>	

Question	Response	Details	
Photo(s) de la (les) Mesure(s) Corrective(s) :			
			
Appendix 6	Appendix 7	Appendix 8	Appendix 9
			
Appendix 10	Appendix 11		
			
Appendix 12	Appendix 13	Appendix 14	Appendix 15
			
Appendix 16			
Mesure(s) Corrective(s) à long terme :		Réaliser un réseau rigide et sécuriser la partie flexible. Accompagner chaque personne étrangère à ETV lors de leur venu sur site	
Nom et Signature du déclarant :	Damien DELOTTE		
Validation Responsable QHSE :	Florent LALANDE		

Media



Appendix 1



Appendix 2



Appendix 3



Appendix 4




Appendix 5



Appendix 6



Appendix 7

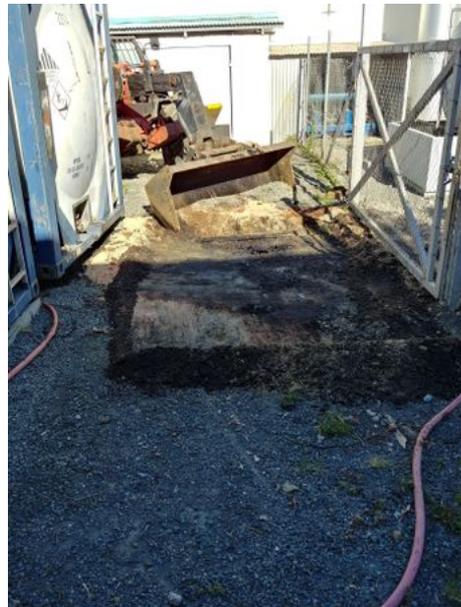

Appendix 8



Appendix 9



Appendix 10



Appendix 11



Appendix 12



Appendix 13



Appendix 14



Appendix 15



Appendix 16